

## 鉴定结论

基本信息	委托方	环宇好车		技术支持	18723354997	牌照号码	湘N RB532
	车辆类型	SUV		使用性质	非营运	国别属性	国产
	出厂年月	2021年12月		参考款型	奥迪Q2L 2022款 35 TFSI 豪华动感型		
	核载人数	5 人		车身尺寸	长:4.27; 宽:1.78; 高:1.54; 轴距:2.62 (米)		
	表征里程	38674 km		车架号	LFV2B2GA8M5484837		
	排量/功率	1395 ml/ 110 kw		燃油标号	汽油 / 95 #		
车辆配置	驱动形式	变速器形式	发动机类型	进气形式	气囊配置	轮胎型号	制动形式
	前置前驱	7档双离合	直列四缸	涡轮增压	8 气囊	215/50 R18	四轮盘式
	ABS防抱死	车身稳定系统	主动安全配置				
	有	有	EBD/EBA/ASR/ESP/上坡辅助/AUTOHOLD自动驻车				
	重要配置		自动分区空调/自动LED大灯/无钥匙进入-启动/定速巡航/发动机启停技术				
车辆技术状况描述	鉴定科目	检测、勘察结果描述					
	车身检查	无重大结构性损伤					
	发动机舱检查	详见检测明细附页					
	驾驶舱检查	无明显异常磨损、功能键使用无异常					
	启动检查	启动顺畅; 无明显异常状况					
	路试检查	行驶正常; 无明显异常状况					
	底盘检查	无明显漏油漏水迹象					
综合描述	1. 符合国家机动车相关技术要求及法律法规, 不属于国标定义下的事故车、水泡车、火烧车;						

检测机构: 重庆衡正机动车评估有限公司

检测日期: 2025 年 12 月 27 日

# 重大车况检查判定表

## 一、事故判定

判定标准说明：

参照GB/T 30323-2013《二手车鉴定评估技术规范》，5.6判别事故车项目。

释义：经过严重碰撞等外力作用，造成车辆结构件发生变形、扭曲、褶皱等以及车辆修复过程造成钣金、烧焊、切割其中任何一种或几种变化的车辆总称。

车体结构示意图



代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车体左右对称性	车身结构上下左右是否对称	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	左A柱	变形 扭曲 更换 烧焊 褶皱	
3	左B柱		
4	左C（D）柱		
5	右A柱		
6	右B柱		
7	右C（D）柱		
8	左前纵梁		
9	右前纵梁		
10	左前减震器悬挂部位		
11	右前减震器悬挂部位		
12	左后减震器悬挂部位		
13	右后减震器悬挂部位		

**检测结论：非事故车**

## 二、泡水车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021 《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.2 判别泡水车；

释义：泡水车是指经水等导电液体浸泡导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。

泡水车示意图



泡水参考线

### 检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	车内地毯	通过对左列项目检测是否存在如下缺陷。 泡水锈蚀： 指车内金属部件因为泡水原因造成的大面积为明显的锈蚀。 泡水泥沙： 指车内存在明显泥沙痕迹。 泡水水渍： 指因为泡水车内存留的水印。 泡水霉斑： 指车内部件因为泡水后造成的明显发霉现象。 泡水修复： 指车内部件存在因泡水后进行修复所造成的痕迹。 只存在在部件1、3、8三个部件存在上述中相应缺陷，不被判定为泡水车	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	乘客/驾驶舱地板线束及接口		
3	座椅滑轨		
4	座椅坐垫下方		
5	转向柱		
6	点烟器底座		
7	安全带		
8	行李箱底板		
9	驾驶室内保险丝盒		
10	发动机舱保险丝盒		
11	空调出风口		
12	发动机线束及接口		
13	车顶篷		
14	车身底板框架		
15	柱夹层及周边		
16	驾驶舱内控制单元		
17	行李箱保险丝盒及线束		
18	其他		

检测结论： 非水泡车

### 三、火烧车判定

判定标准说明：

参照中国汽车流通协会 T/CADA 18-2021《乘用车鉴定评估技术规范》，5.5.3判别火烧车。

释义：火烧车指经燃烧、炙烤等高温作用的车辆总称。

#### 检测项目表

代码	检查项目	判定标准	检测结果
1	发动机舱盖隔音棉	火烧熏黑碳化 火烧炙烤融化 缺陷状态认定标准： 单点火烧熏黑碳化痕迹或火烧炙烤融化面积达到0.3m <sup>2</sup> （含）以上，即被认定为此缺陷。	经检测，各检测项目未发现符合判定标准的缺陷。
2	防火墙隔音棉		
3	机舱内线束		
4	机舱内管路		
5	仪表台及内饰		
6	车身底板涂层		
7	行李箱底板涂层		

检测结论：非火烧车

## 四、里程推定

推定依据：


1. 车载电脑记录数据的诊断结果及分析。
2. 第三方历史记录查询。
3. 乘用车在使用周期内，车辆部件磨损及损耗程度分析，但不作为绝对推定依据。
4. 报告中里程数所用“推定”之概念，系采用《二手车鉴定评估技术规范》(GB/T30323-2013)中对相应项目的描述方式。

代码	检测项目	推定标准	检测结果
1	组合仪表	显示是否正常	
2	轮胎	磨损程度、更换情况	
3	刹车盘面	磨损程度、更换情况	
4	刹车蹄片	磨损程度、更换情况	
5	方向盘面	磨损程度	
6	换挡把手面	磨损程度	
7	座椅整体成色	磨损与保养情况	
8	中控台设备表面与按键	磨损程度	
9	离合、制动、加速踏板	磨损程度	
10	车载电脑记录数据诊断	各通道的数据内容	
11	第三方历史记录查询	历史记录	
12	其他		
			表征里程数
			38674 km
			推定里程数
			<b>真实</b>

奥迪Q2L 2022款 35 TFSI 豪华动感型

LFV2B2GA8M5484837

### 车身外观鉴定示意图

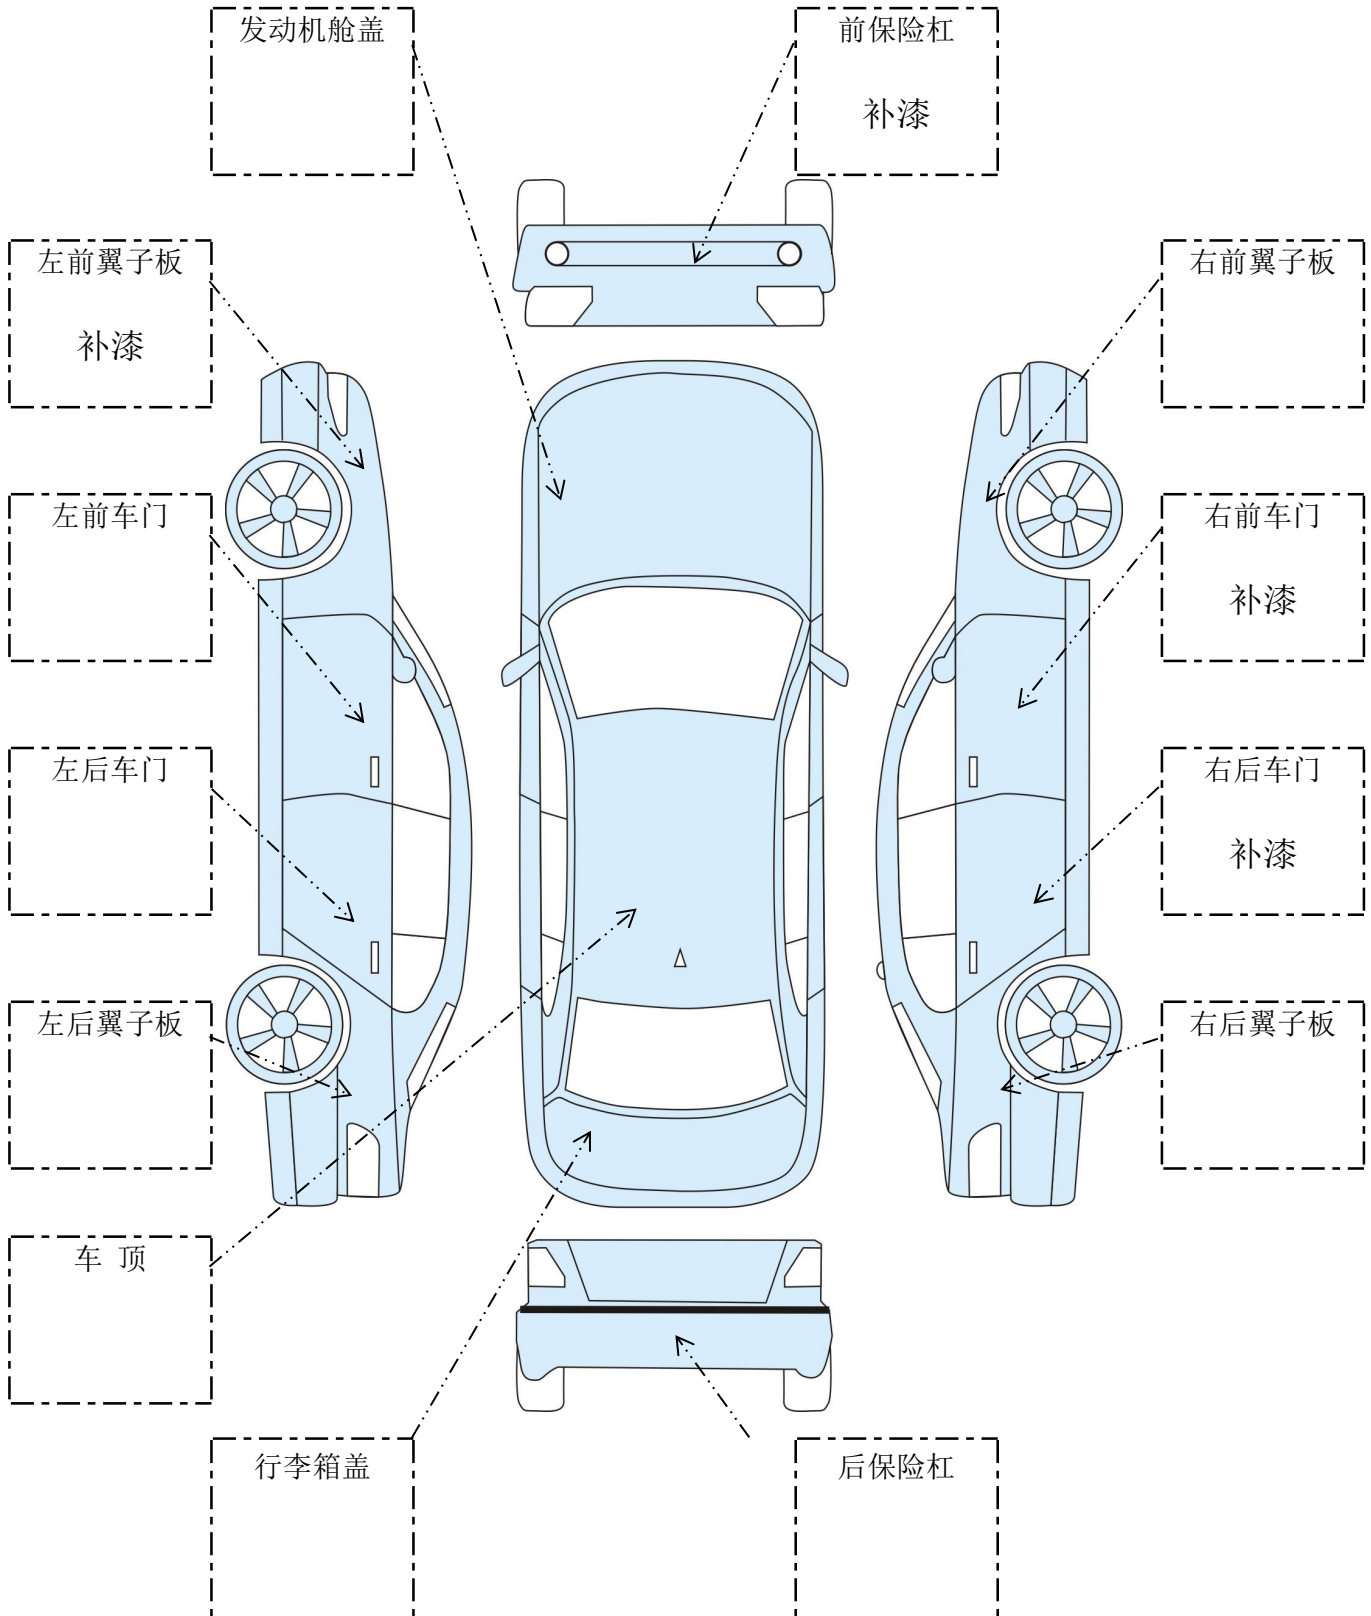

备注：右前轮胎损伤；

## 瑕疵或缺陷图示及描述

### 二、发动机舱



水箱及其框架

水箱及其框架

水箱框架左侧中部局部受力断裂

左前纵梁主体结构正常

检测说明：右前大灯索赔更换，前防撞横梁局部变形；

车信盟®

订单号：06301749180803

秉持第三方 恪守公信力



本报告附交易保障



奥迪

享

120天买方保障

90天卖方保障

奥迪 Q2L 1.4T 双离合(7档) 35 TFSI 两驱 进取动感型 2021款

车架号 LFV2B\*\*\*\*\*37



交易保障



报告验真

400-820-3152

工作日 9:00-12:00 13:00-17:00

报告发布日期：2025-12-27 (报告记载信息有效期为30天)

车信盟提示

维修痕迹

骨架异常提示

加强件异常

车信盟提示

(信息仅作参考,以实际车况为准。)

正常 异常 未获取



结构性损伤记录  
(未发现)



安全气囊记录



发动机记录



火烧记录



涉水记录



盗抢记录



营运记录



大额车损记录



风险提示记录  
(未发现)

记录于：2023年第1季度

最近一次里程数

约 0.87 万公里

试运行期信息仅供参考



## 召回记录

提示车辆未发现召回记录。

## 车辆维修痕迹图

(信息仅作参考,以实际车况为准。)

### ✕ 维修部位

0处异常已修复

- 正前方
- 前方右侧
- 中间右侧
- 后方右侧
- 正后方
- 后方左侧
- 中间左侧
- 前方左侧
- 顶部
- 底部
- 内部



电机/驱动系统



其他控制



电池/储能系统



充电桩



其他出厂设备

## 骨架异常提示

(信息仅作参考,以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现骨架异常

## 加强件异常提示

(信息仅作参考,以实际车况为准。)



部件

异常方位

车辆未发现加强件异常

## 车辆信息摘要

所有人

个人

距首次登记时间

3-4年

距首次登记时间 3-4年

车主任数 3任

使用性质 非营业个人

新能源标志 否

## 车辆基本信息

中文品牌 奥迪

详细型号 奥迪 Q2L 1.4T 双离合(7档) 35 TFSI 两驱 进取动感型 2021款

车架号 LFBV2B\*\*\*\*\*37

车身颜色 --

车辆类型 SUV

出厂日期 2021

燃料类型 汽油

排放标准 --

整车重量(kg) --

排量(ml) 1395

国产进口 国产

国产/进口

国产

## 车辆配置信息

发动机号

GZ\*\*\*\*

功率(kw)

--

车外廓长(mm)

--

车外廓宽(mm)

--

车外廓高(mm)

--

变速箱

双离合变速器(DCT)

## 保险事故基本信息

交强险保单是否有效



商业险保单是否有效



交强险是否连续投保



商业险是否连续投保



本车已结案事故次数

0

涉三者车(本车)已结案事故次数

0

本车未结案事故次数(含涉三者车事故)

0

单次事故最大损失金额

≈0元

车辆需检测情况

无特别建议

**本车事故** 已结案 (共0条)

**涉三者车(本车)事故** 已结案 (共0条)

**本车未结案事故(含涉三者车事故)** (共0条)

## 车信盟检测建议

仅适用于车辆历史存疑事故，信息仅作参考，以实际车况为准。



车辆需检测情况 ?

**无特别建议**

## 免责声明

本报告展示内容涉及多方信息汇总，仅基于截止到出具报告日所收集到的相关数据信息。因所有数据信息均来自第三方，车信盟不对信息的完整性、准确性做出保证，不承担因此导致的任何损失。本报告仅用于车辆交易参考，不作为车辆评估、交易定价、法律、税务或财务等方面的作证依据。如遇部分数据可能未被采集或收录，或对报告内容存疑，建议您进行车辆实车检测，以便做出更精准的交易决策。

## 名词解析

品牌名称：指机动车辆制造厂家的名称或信息。



奥迪

VIN: LJV2B2GA8M5484837

出报告时间: 2025-12-27 13:06

### 历史车况综合评级

评级说明

综合评级  
**S4.9A**

**S** 级  
事故火烧水泡  
S M R

**4.9** 分  
整车车况评分  
满分5

**A** 级  
重要部件评级  
A B C

火烧排查	5.0分 ✓	泡水排查	5.0分 ✓	事故排查	5.0分 ✓
发动机 / 变速箱	5.0分 ✓	其他重要部件	5.0分 ✓	车身外观	5.0分 ✓
车主爱惜度	2.2分 ⚠	里程记录	正常 ✓		

年平均行驶里程: -- 公里    年平均保养次数: -- 次    最后保养时间: 2023-03    最后记录时间: 2023-03

### 解析快读版

### 维保数据

### 碰撞数据

### 其他维修

- 维修历史** -- 项目: 预PDI; 交车检查;  
材料:
- 维修历史** -- 项目: PDI; 交车检查. ;  
材料:
- 维修历史** -- 项目: 软件更新.; 蓄电池载入;  
材料:
- 维修历史** -- 项目: 索赔; 前部保险杠盖板拆卸和安装; 大灯拆卸和安装;  
材料: 前车灯 :1 ;

### 保养记录

2023-03    8733 km

项目描述:首保;换油保养 (灵活) . ;  
更换材料:机油滤清器:1;机油0W/20(4L):1;螺栓 (CSS.DJS) :1;密封环 (CSS.DJS) :1;

## 历史里程



8733 km 已行驶里程



0 条 异常里程记录



无法预估 预估里程数

时间	里程 (公里)	类型
2022-04	13 km	首次进店
2022-06	1020 km	正常数据
2023-03	8733 km	正常数据

## 车主爱惜度



2.2

平均行驶里程: -- 公里

年平均保养次数: -- 次

最后保养时间: 2023-03

最后记录时间: 2023-03